

1. Co budete potřebovat

1. Ostré nůžky případně nůž nebo sádrokartonový odlamovací nůž
2. Lepidlo na obklady podle typu podkladového povrchu
3. Ozubenou nebo kovovou stěrku pro nanášení lepidla s výškou zubu 2 – 4 mm
4. Gumový váleček a silný štětec s krátkou srstí nebo zubní kartáček

2. Povrch omítky musí být rovný, suchý a stabilní, nemastný a mrazuvzdorný.

Všechny podkladové plochy musí být rovné, hladké, suché a stabilní, čisté, odmaštěné s dostatečnou nosností bez přítomnosti prachu. Při venkovním použití musí být obkladové plochy také mrazuvzdorné. Staré omítky ošetřete základním penetračním nátěrem. Ten na zeď nanášejte pomocí plochého, širokého štětce.

3. Minimální teplota při obkládání má být + 5 °C, maximální + 30 °C.

Čerstvý obklad chraňte před deštěm. Při obkládání rohů v chladném počasí doporučujeme zadní část obkladu mírně nahřát např. zapalovačem nebo fénem. **Vyjimka je u velkého vzoru (C, 100x100cm), zde musí být teplota pro manipulaci a lepení minimálně 16°C.**

4. Lepidlo nanášíme v tloušťce 2-4 mm na menší plochu cca 1m² ozubenou stěrku.

Lepí se klasickými lepidly na obklady např. Mapei, Betonol, Baukleber a Knauf atd. Na všechny druhy obkladů můžete použít jak bílé, tak i šedé lepidlo podle toho, jaký chcete docílit vzhled. Spáry vyplníme stejným lepidlem.

5. **Lepit můžete od horního nebo spodního okraje.**
Při nalepování obkladů dejte pozor na vodorovné a svislé umístění. Tloušťka obkladů je rozdílná v rozmezí 2 - 4 mm, čímž dosáhneme přírodní efekt.

6. **Obklad vtlačíme do lepidla tak, aby lepidlo bylo vytlačeno na okrajích.**
Dbejte na to aby pod celou plochou obkladu bylo lepidlo, neboť jen tak obklad řádně přilne a vytvrdne. Stlačení obkladu do lepidla provedete nejlépe jemným převálcováním gumovým válečkem.

7. **Spárování začneme, dokud lepidlo mezi jednotlivými obklady je měkké asi po nanesení 1 m². Nepotřebujete žádnou spárovací hmotu, pouze lepidlo.**
Na spárování použijeme silný štětec s krátkou srstí nebo zubní kartáček. Spárovací materiál musí sahat až po krycí fólii. Spárování bude lépe vypadat, když přejedeme spáry ještě jednou mokrým štětcem.

8. **Po uschnutí lepidla cca po 2- 4 hodinách nebo dle počasí odstraníme ochrannou fólii.**
Obklady je možné umývat vodou, kartáčkem nebo tlakovou vodou. Další možná úprava po vyzrání může být provedena průhledným ředěným lodním lakem na místech kde se nepotřebuje **parapropustnost**.